

Scurgeri de apă în jurul capacului filtrului

Există mai multe cauze posibile ale scurgerilor pe capac. Unul dintre cele mai frecvente motive este fiindcă inelul O nu este amplasat sub capac, ci într-un inel filetat. Inelul O nu trebuie să fie situat în inelul filetat, ci în carcasa de sub capac. Din cauza instalării necorespunzătoare pompa nu este complet închisă, ceea ce poate duce la scurgeri de apă pe capac.

Vă rugăm să urmați pașii de mai jos:

- Pasul 1:** Deșurubați inelul filetat și înlăturați capacul
- Pasul 2:** Înlăturați inelul O al inelului filetat
(Îl puteți bate ușor pentru a-l destrânge)
- Pasul 3:** Așezați inelul O de marginea interiorului carcasei filtrului (unde era capacul)
- Pasul 4:** Așezați capacul pe vârful inelului O
- Pasul 5:** Înșurubați inelul filetat

Mai jos puteți vedea o fotografie cu amplasarea corespunzătoare și necorespunzătoare a inelului O. Verificați cu atenție dacă este amplasarea corespunzătoare, iar dacă nu, instalați-l corespunzător urmând pașii de mai sus.



Mai multe informații sunt disponibile pe portalul de asistență pentru clienți INTEX
www.intexsupport.com