

Μπανιέρα υδρομασάζ - μήνυμα σφάλματος E91

Το μήνυμα σφάλματος E91 μπορεί να εμφανιστεί για διάφορους λόγους:

- ✓ **ανεπαρκής συγκέντρωση αλατιού στο νερό** → προσθέστε αλάτι στο νερό στο απαιτούμενο επίπεδο σύμφωνα με τις οδηγίες του εγχειριδίου.
- ✓ **ασβεστοποίηση του ηλεκτροδίου του διαλύτη** → καθαρίστε το ηλεκτρόδιο με ξύδι σύμφωνα με τις οδηγίες του εγχειριδίου.
- ✓ **Λήξη ηλεκτροδίου / φθορά** - συμβαίνει όταν το υδρομασάζ χρησιμοποιείται εντατικά ή για μεγάλο χρονικό διάστημα, ακόμη και όταν τα ηλεκτρόδια είναι καθαρά → ανάγκη αντικατάστασης του ηλεκτροδίου με νέο.
- ✓ Ο αντίστοιχος αριθμός ανταλλακτικού (ηλεκτρόδιο/πλάκες τιτανίου) βρίσκεται στο εγχειρίδιο - είναι ένας 5ψήφιος κωδικός (π.χ. 11899). Το ηλεκτρόδιο μπορεί να παραγγελθεί ως ανταλλακτικό.
- ✓ **Θερμοκρασία νερού υδρομασάζ κάτω από 10 °C** → ελέγξτε τη λειτουργία της συσκευής σε υψηλότερες θερμοκρασίες νερού



αν καμία από τις παραπάνω διαδικασίες δεν βοηθήσει, υπάρχει πρόβλημα στα ηλεκτρονικά της μονάδας ελέγχου και απαιτείται τεχνικός σέρβις



Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την πύλη υποστήριξης πελατών της INTEX
www.intexsupport.com