

Masažna kad – sporočilo o napaki E91

Sporočilo o napaki E91 se lahko prikaže iz več razlogov:

- ✓ nezadostna koncentracija soli v vodi → dodajte sol v vodo do zahtevane ravni v skladu z navodili v priročniku.
- ✓ kalcifikacija elektrode solinatorja → elektrodo očistite s kisom po navodilih v priročniku.
- ✓ konec življenjske dobe elektrode/njena elektrode – pojavi se, ko se masažna kad intenzivno uporablja ali se uporablja že dlje časa, in sicer tudi v stanju, ko so elektrode čiste → potreba po zamenjavi elektrode z novo.
- ✓ Ustrezno številko nadomestnega dela (elektroda/titanove plošče) najdete v priročniku – gre za petmestno številčno kodo (npr. 11899). Elektrodo je mogoče naročiti kot nadomestni del.
- ✓ temperatura vode v masažni kadi nižja od 10 °C → preverite delovanje naprave pri višji temperaturi vode.



Če nobeden od zgornjih postopkov ne pomaga, je težava v elektroniki krmilne enote in je potreben poseg servisnega tehnika.



Več informacij najdete na portalu za podporo strankam INTEX
www.intexsupport.com